

|      |         |
|------|---------|
| 机种代码 | 雅阁      |
| 年 款  | 2019-至今 |

|      |               |
|------|---------------|
| 产品名称 | 行李箱感应自动开启     |
| 产品编码 | 08U94-TVA-H00 |

### ①未进行学习



原因：  
未学习智能钥匙，系统不识别。



课件3: 主机学习方法.mp4

解决方法：  
参照视频教程完成主机的学习。

### ②学习不成功



原因：学习过程中：关门后，遥控器锁门的步骤，**未等待5秒**就操作下一步，导致学习失败。



常见

解决方法：  
按正确的方法：等待5秒，**听到主机长鸣一声后**，才操作下一步

### ③未感应到车钥匙



原因：  
1. 未随身携带车钥匙  
2. 手机与车钥匙贴合一起




较少

解决方法：  
携带智能钥匙。

|      |         |
|------|---------|
| 机种代码 | 雅阁      |
| 年 款  | 2019-至今 |

|      |               |
|------|---------------|
| 产品名称 | 行李箱感应自动开启     |
| 产品编码 | 08U94-TVA-H00 |

#### ④ 接线错误

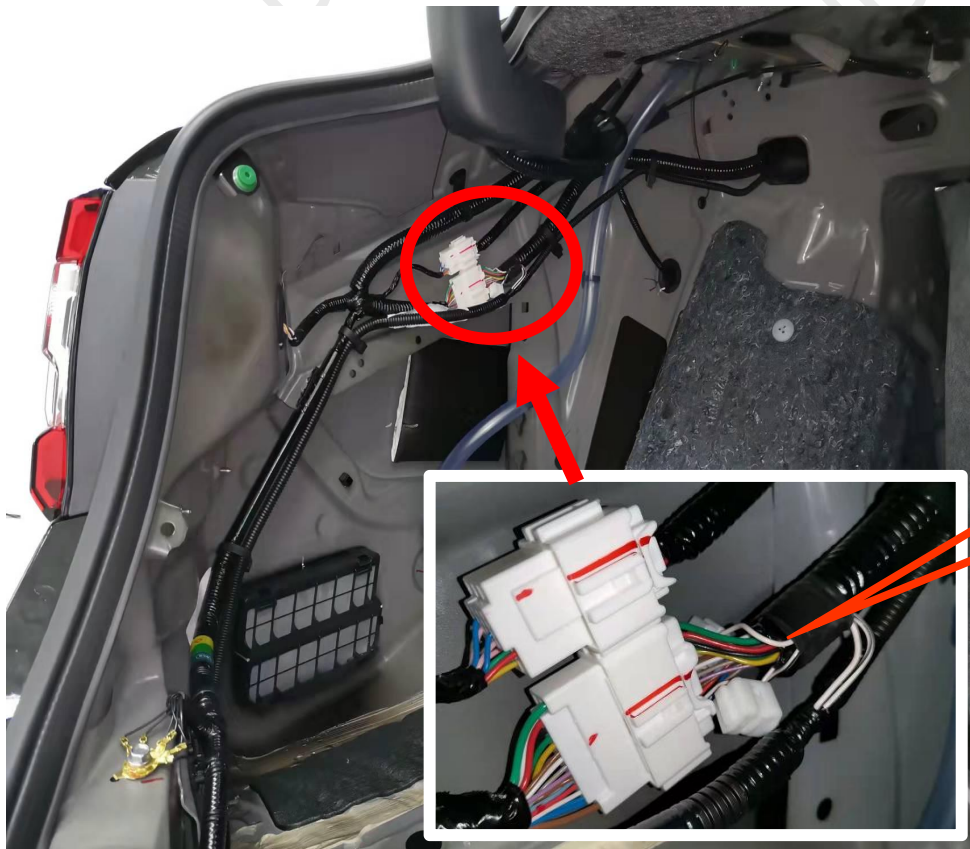

1. 电线**颜色看错**，错接。

2. 指引：从公插上接线，**错误从母插上接线**，接错线。



至今发生3例

**错接电线，导致不能进入学习模式→纠正接线**

|      |         |
|------|---------|
| 机种代码 | 雅阁      |
| 年 款  | 2019-至今 |

|      |               |
|------|---------------|
| 产品名称 | 行李箱感应自动开启     |
| 产品编码 | 08U94-TVA-H00 |

## 电线虚接

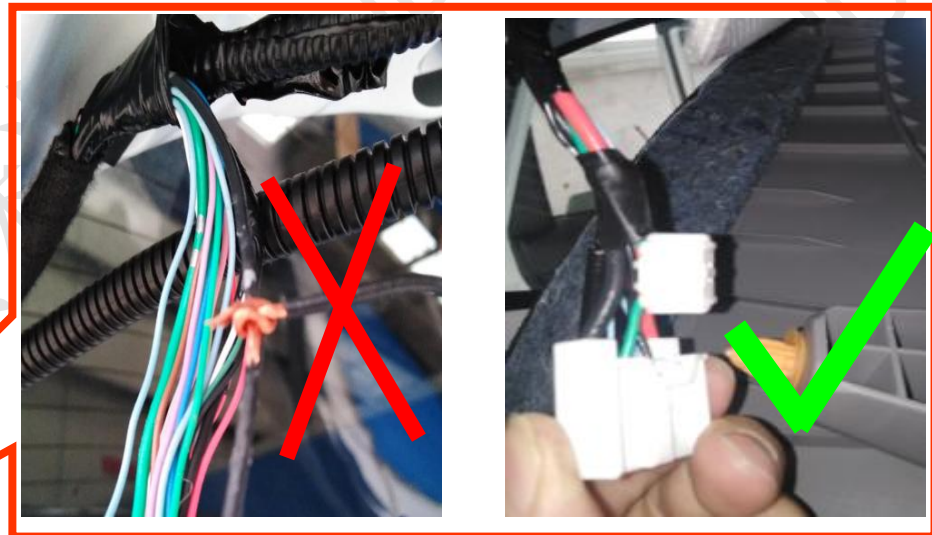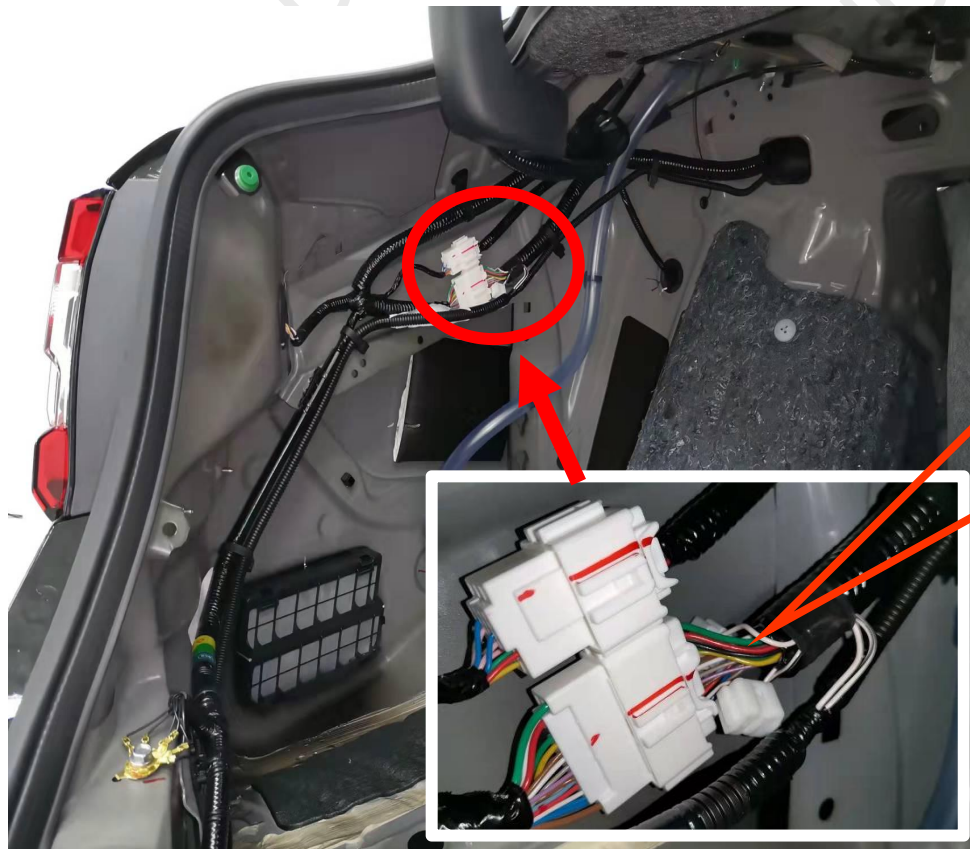

不规范接线，导致电线虚接。

至今发生2例

**虚接电线，导致电路不通→使用本田连接盒规范接线**

|      |         |
|------|---------|
| 机种代码 | 雅阁      |
| 年 款  | 2019-至今 |

|      |               |
|------|---------------|
| 产品名称 | 行李箱感应自动开启     |
| 产品编码 | 08U94-TVA-H00 |

### 【问题反馈】

展车安装行李箱感应自动开启后，前两天正常，今天早上就踢不开了。



### 【原因分析】

- 1、踢的位置不对（不在感应区域）
- 2、未携带车钥
- 3、线束插头或保险丝松动
- 4、其他干扰

### 【解决方法】

- 1、确认踢脚动作，在感应区范围内。
- 2、钥匙有随身携带，更换人员，均不能踢开尾门。
- 3、检查线束插头、保险丝均正常。
- 4、发现展车使用了220V转12V的外接电源供电。拆掉外电源，接回原车蓄电池，故障排除。



电磁干扰

### 【总结】

外电源电磁干扰，导致车辆产品不工作。

|      |         |
|------|---------|
| 机种代码 | 雅阁      |
| 年 款  | 2019-至今 |

|      |               |
|------|---------------|
| 产品名称 | 行李箱感应自动开启     |
| 产品编码 | 08U94-TVA-H00 |

## 【问题反馈】

新车安装后, 灵敏度差, 偶尔可以踢开。



主机位置可以踢开

其他区域反应无

## 【原因分析】

- 1、环境电磁干扰
- 2、感应线安装位置错误
- 3、感应线装反
- 4、感应线连接不良或单体不良

## 【解决方法】

- 1、将车辆移动到空旷区域, 故障未排除。
- 2、检查感应线安装位置正确。
- 3、检查感应线安装方向正确。
- 4、测试:
  - ①在主机位置做踢脚动作, 100%可以踢开。
  - ②在其他区域不能踢开。
 检查后, 确认感应线插头未连接到位导致。

未安装到位



## 【总结】

信号线未安装到位, 导致感应区域变小。

## 故障排除-不停晃动

|      |         |
|------|---------|
| 机种代码 | 雅阁      |
| 年 款  | 2019-至今 |

|      |               |
|------|---------------|
| 产品名称 | 行李箱感应自动开启     |
| 产品编码 | 08U94-TVA-H00 |

## 【问题反馈】

新车安装行李箱感应自动开启后，使用踢开的方式，尾箱开启到末段，尾箱盖会不停的前后晃动。




## 【原因分析】

- 1、扭簧未安装到位。
- 2、尾箱缓冲胶柱未安装好。

## 【解决方法】

- 1、检查扭簧安装正确。
- 2、发现附件中的缓冲胶柱未安装。

缓冲橡胶 车辆

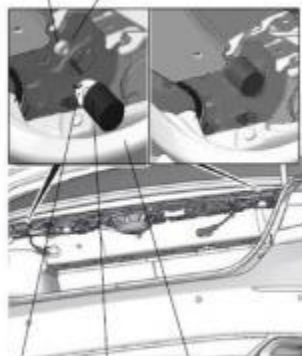行李撑杆  
泡棉  
泡棉贴纸 (撕开)

按安装说明书，固定在尾箱钣金上，在尾箱开启末段进行缓冲。

## 【总结】

未按装说明书安装缓冲胶柱，会导致尾箱开启晃动。