

故障排除-没有倒车引导线

机种代码	雅阁
年 款	22款

产品名称	360全景辅助影像
产品编码	08A78-TVA-H00B/c

时 间： 2022-5-8

特约店： 广东**店

故障现象： 新车安装360全景。倒车时， DA显示车尾图像，
但是**没有倒车引导线**。



故障图像



正常图像


故障可能的原因：

1. 图像界面调用错误，需使用全景旋钮进行切换。
2. DA异常，未显示出引导线。
3. 360主机异常，图像界面卡屏。
4. 安装异常或其他产品电路干涉

检查：

1. 点击全景旋钮，切换界面，故障不能排除。
2. 将DA恢复出厂设置，故障不能排除。
3. 更换360主机，故障不能排除。
4. 再次检查线路安装，发现车辆加装的LED踏板(非我公司产品)，共同使用到车辆预留的6P连接器。由于转接电路不符合，导致产品电路中断。拆除LED踏板，直接插上产品连接器，故障排除。

直接安装连接器
(通讯信号)

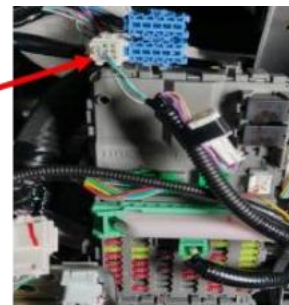

保险盒

结论： 同装其他电子产品时，转接不良，信号中断导致故障。
(倒车信号未送达360主机)

- 备注：
1. 故障本质是360主机没有切换到真正的后视图像。
 2. 由于常规全景图像也是可以显示车尾图像的，容易误解为：有倒车图像，但是没有引导线。
 3. 真正的倒车图像是：3个界面都是车尾图像。务必仔细观察，进行区分。