

故障排除-不作动, 主机滴滴滴滴报警

车型	皓影/致在/冠道
年款	2023

产品名称	电动侧踏 08L33-3V0-H00D
产品编码	08L33-3F0-H00D 08L33-THA-H00D

【投诉问题】

新安装的电动侧踏, 开关门时, **不作动**, 主机发出“滴滴滴”报警声。



正常状态 (开门伸出)



异常状态 (不作动)

【原因分析】

- 1、电机支架未安装到位, 被异物挡住无法动作。
- 2、前轮翼子板位置, 线束插头上的针脚, 人为插错线序。
- 3、车底电机插头, 未插到位。供电未进入电机。
- 4、电机内部不良。

【故障排除】

1. 检查电机及支架, 安装正常, 异物卡住。
2. 检查前轮翼子板内的线束插头, 确认电线插入位置正确, 无误插。
5. 拔开车底电机插头, 目视确认: 内部**针脚歪斜**。

掰正针脚重新插入插头, **故障排除**。



蛮力插接电机连接器, 导致PIN脚插弯。电路不通, 引发故障。

【总结】

1. 连接电机连接器时, 要正向插入。遇到对插困难时, **切勿强行插接**。检查针脚无异常后再操作。
2. 也可借用同类型电机, 直接插上去测试 (不用装车) 。

电动踏板不作动 (不报警)

(1) 打开任意侧门, 踏板均不作动

1. 电源线或负极端子未安装好。

检查:

1. 蓄电池正极接线



2. 负极端子



3. 保险片



在线束上

2. 处于维修模式。

解除维修模式方法 (对操作时间有要求)

开→关 (驾驶位) 门3次 + 锁门 + (遥控器) 锁门键点按3次




备注:

有3种状态: 全缩→半伸→全伸, 解除后, 进入正常使用。

解决: 检查电源 & 检查调试模式


(2) 打开某一个侧门, 踏板不作动

门信号线未连接好

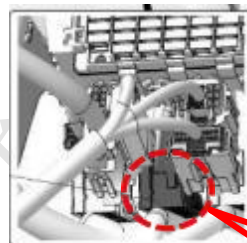

保险盒后顶部

66 P连接器

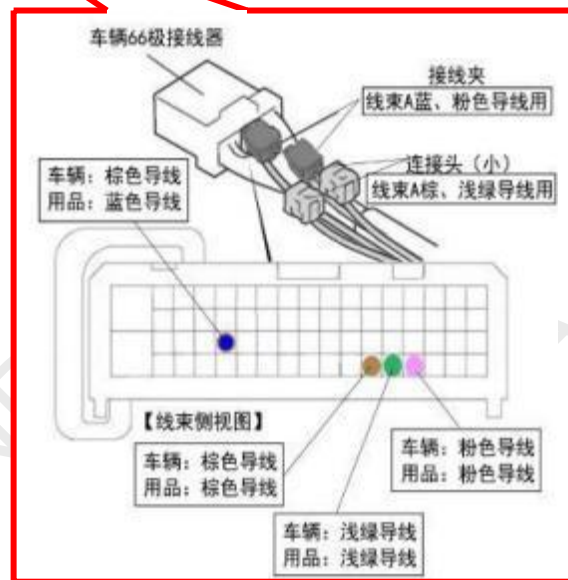

解决: 检查连接盒是否压接到位, 重新连接。

故障排除-踏板灯不亮

车型	皓影/致在/冠道
年款	2023

产品名称	电动侧踏 08L33-3V0-H00D
产品编码	08L33-3F0-H00D 08L33-THA-H00D

【投诉问题】

新安装的智炫电动踏板，开-关门时电踏伸缩正常，但是踏板LOGO灯不亮



踏板灯点亮



异常状态(不亮)

【原因分析】

1. 主机不良
2. 前轮翼子板手动插接电线时，线序插错。
3. 踏板下方的LOGO灯连接器未安装到位。
4. 踏板（带灯）内部不良。

【故障排除】

1. 更换新ECU未排除
2. 确认前轮翼子板处，电线插接正确，无错插线序。
3. 检查车底位置的踏板LOGO灯插头，已插接到位。
4. 检查车底电机端LOGO灯线束，发现未按规范固定线束。在电机动作时，灯体供电线束被夹断。



未有效固定线束，损坏线束



规范安装线束支架, OK

不规范安装，导致电线被运动的踏板夹断。引发故障。

【总结】

安装不规范，会导致产品损坏或使用一段时间后损坏。
对于运动的机电装置，务必按安装说明书要求，规范固定！