

产品名称:

手机无线充电器 (支架型)

编号:

08U58-TZA-H00

解开束缚, 开启无线生活, 红外感应, 随放随充, 熄火可取, 实用贴 心,智能识别,支持快充,Qi 认证,品质放心,可取卸支架, 按需使用。

为确保安装的安全(务必仔细阅读)

警告标志的说明

• 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的 操作,以及有关安装

的建议。

不遵从该指示,将导致死亡或者其他 严重伤害

▲ 危险

不遵从该指示, 有可能导致死亡或者 其他严重伤害

▲ 注意

不遵从该指示, 有可能导致受伤

防止导致故障、破损的建议



禁止事项

关于图标

• 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

• 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



双人作业



除去毛刺



保管好零件(还给客户)



使用规定扭力上紧螺丝



使用脱脂洗洁剂清洗



带皮手套



放置于纸皮箱或毛毯上



涂抹修补漆后充分干燥



垂直安装面操作

用力压紧粘贴面





线束操作注意事项

















一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息 进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样, 先确认安装时的状态后才开始拆卸 零件。

安装电装零件的注意事项

• 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则,随意使用类 似的零件有可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方,多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在15~40℃。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低,此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧,但是要避损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否免则会造成破损,或双面胶 和贴膜不能充分粘紧。

组成配件

手机无线充电器(支架型)套件

手机无线充电器主机 线束夹扣(2)







线束

线束胶带(8)



使用说明书



螺栓 M6*12



中连接头外罩 中连接头内盒



小连接头外罩(2)



小连接头内盒(2)







必要工具/

请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一

用具

起。

拆卸接线器、端子之类的接线时,请不

易损零件准

要用力拉拽线束。

到锁紧为止。

备 夹扣

请不要用力拉拽线束。



线束不要夹压在零件中间。

抹布

接线器、端子类的接线请用力插入,直

安装方法和

顺序

从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。

脱脂洗洁剂 的清洗方法

用品线束要扣在指定场所,不能松垮。

● 把脱脂洗洁剂

涂抹在抹布上

切断线束胶带的剩余部分。

把安装面上的


油脂、垃圾、污

垢

全部擦拭干净。

建议


- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。

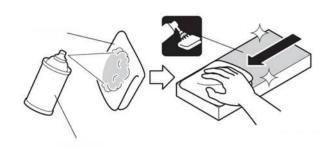

电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。

- 2. 记录车辆各电子单元的设置,包括音响/导航系统的防盗密码。
- 3. 拆开电瓶的负极端子。

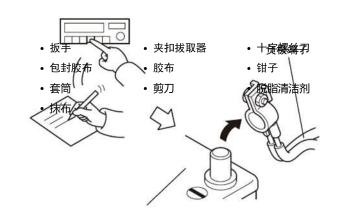


电池

车辆零件的拆卸

4. 拆出左前A柱饰件。




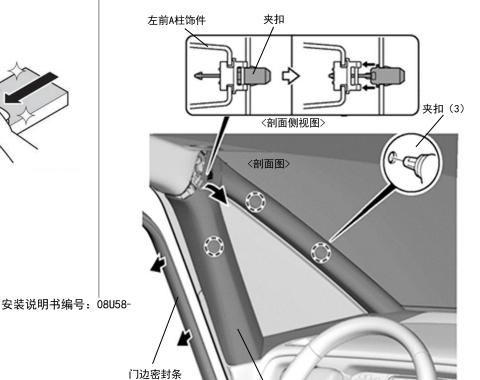

5. 塞入抹布铺垫好。



左前A柱饰件

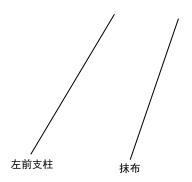


6. 拆出左前 A 柱饰件。

左前A柱饰件




左前A柱饰件




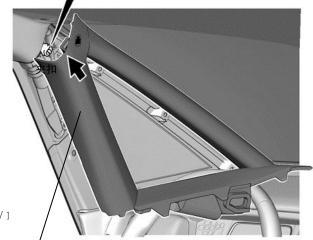


7. 拆出夹扣。

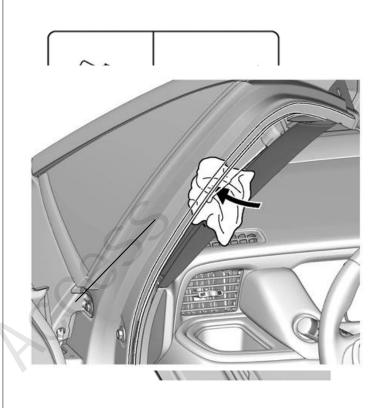

8. 拆出方向盘下饰板饰盖。

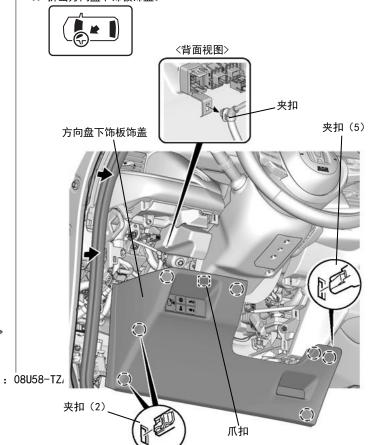




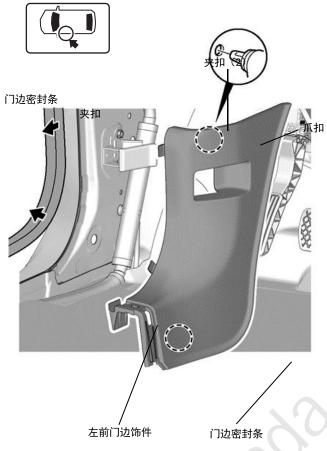


10. 拆出左前门边饰件。



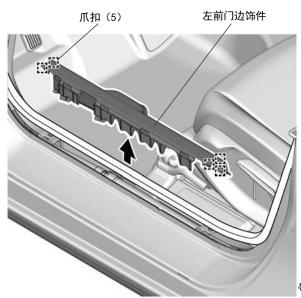


11. 拆出左前门边内饰件。



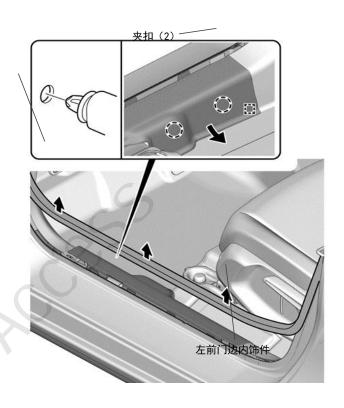

12. 粘贴泡棉。

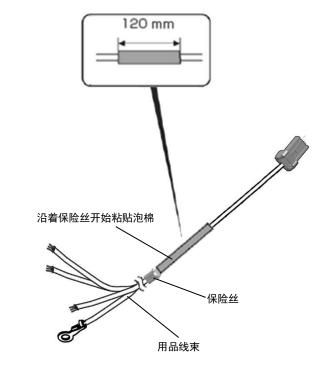

号: 08U58-TZA-H000-90 5 / 14

13. 无线充电器主机安装线束。

15. 粘贴线束夹扣。









 


线束夹扣

对齐包封胶布粘贴


14. 粘贴包封胶布定位。








手机无线充电器主机

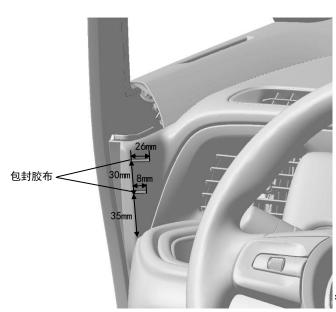

08U58-

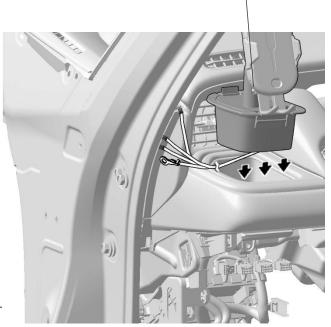



17. 铺放线束。





18. 铺放线束。





往下铺放线束


19. 拔出 25 极接线器。



线束穿过夹扣 手机无线充电器主机



20. 剪开 25 极接线器软管。

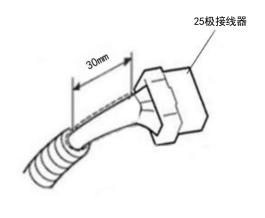


号: 08U58-TZA-H000-90






21. 连接车辆 25 极接线器。

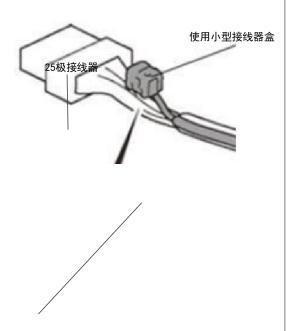


注 意


• 使用小的接线器内盒和小的接线器外壳。

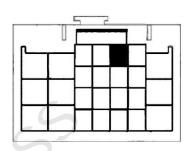

22. 粘贴绝缘胶布。

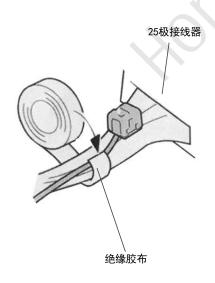

23. 铺放用品线束。

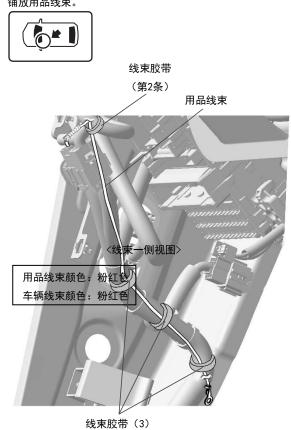

(第3-5条)

 8 / 14
 连接头的安装方法

 1 用品导线
 2


 3 车辆导线

号: 08U58



24. 连接地线端子。



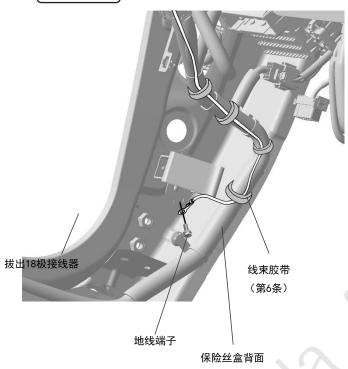


25. 铺放保险丝盒背后线束。




线束胶带(2)

(第7.8条)

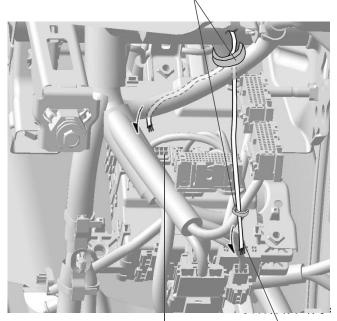


26. 剪开 18 极接线器软管。



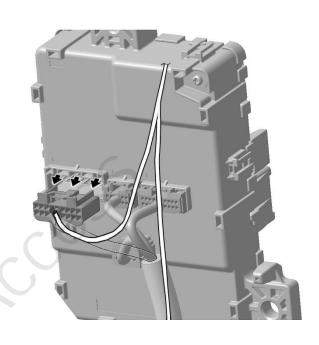


27. 剪开 18 极接线器软管。

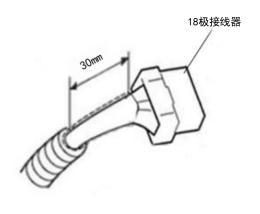


08U58-TZA-H000-90



28. 连接车辆 18 极接线器。

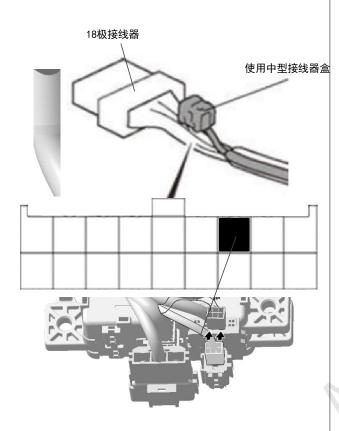

29. 粘贴绝缘胶布。

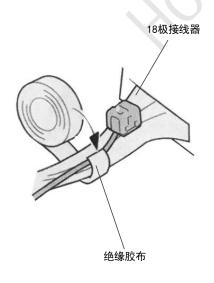

30. 拔出6极接线器。




注 意

• 使用中的连接头外盒和中的连接头内盒。





31. 剪开 6 极接线器软管。

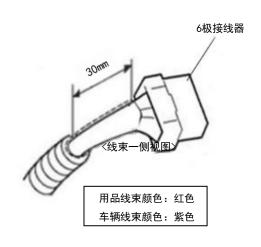



32. 连接车辆 6 极接线器。

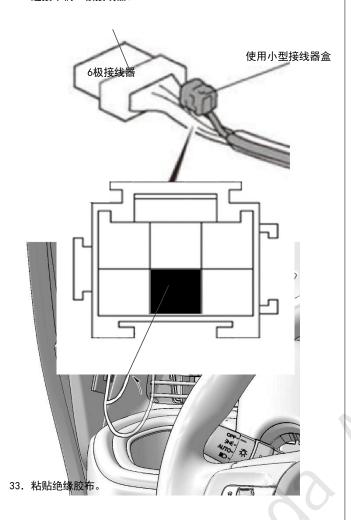

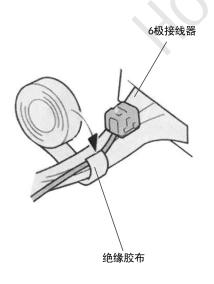


注 意

• 使用小的连接头外盒和小的连接头内盒。


无线充电器不使用时 順序 34无线充电器使用时 转順序 35

〈无线充电器不使用时〉

34. 拔出手机无线充电器和线束,并固定线束。

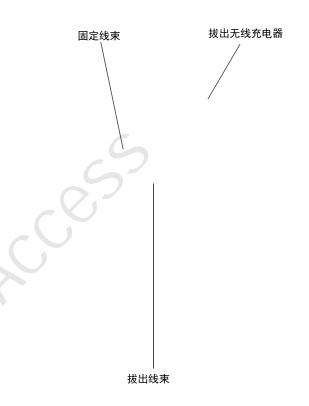

35. 左前A柱饰件做定位标识。

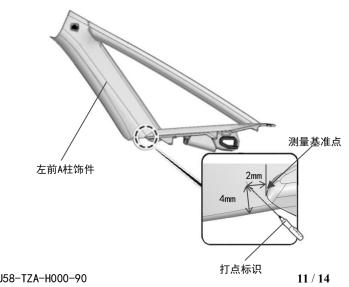

安装说明书编号: 08U58-TZA-H000-90

建议


- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固,没有遗漏。
- 36. 左前A柱饰件打孔。

37. 切割多余部分。

安装确认

38. 确认配线和安装没有异常。



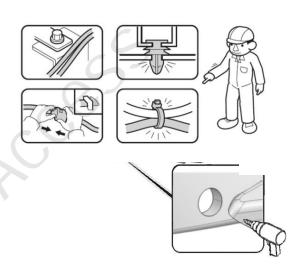


复原作业

39. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回。

建议

- 注意不要损伤车辆零件,夹住线束。
- 必须牢固安装夹扣、爪扣等,不能凸起。
- 参照用户手册在车门密封条涂抹丁基密封胶。

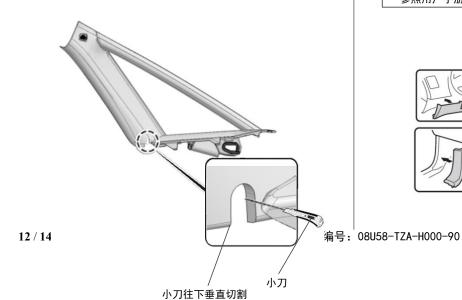








动作确认

- 40. 重连接电池的地线端子。
- 41. 打开车门,确认门边踏板饰条亮灯。


请把下列物品交付客户

• 使用说明书

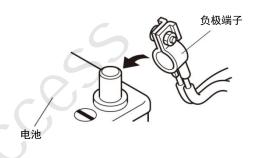

车辆检查

- 42. 确认电装产品及电子系统的运转正常。
- 43. 恢复各单元的安装前的设置状态。

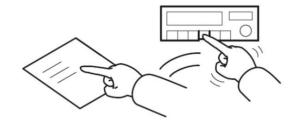

常见故障排除指南

故障现象		原因	排除方法
电源指示灯不亮		保险丝损坏	更换本机器相同规格的保险丝
		蓄电池电压过低	请给车辆蓄电池充电
无法充电	电源指示灯亮 充电/异常 指示灯未点亮	无线充电器或手机内部温度过高	取下手机或设备, 待冷却后重新充电
		所有车门未完全关闭	请确认所有车门已完全关闭
		手机或设备已充满电	检查手机或设备是否已经充满电
		手机或设备未摆放至充电区域	请将手机或设备拿起重新摆放到 充电区域中心
	电源指示灯亮 充电/异常 指示灯闪烁 蜂鸣器"滴.滴." 循环报警	无线充电器上有其他金属物品	检查手机或设备与无线充电器之间 是否夹有金属物品
		手机或设备不支持无线充电功能	请登录WPC官网查询手机或设备 是否支持无线充电
		处于电视塔或发电站、加油站等附近	将车辆驶出强电波干扰区域
		无线充电器硬件故障	请联系特约销售服务店

安装说明书编号: 08U

若主机无法正常运行,请将主机所发生问题的可能原因对照上 表解决,并采取相应的对策进行简单的检查或调整,就有可能 排除问题,主机恢复正常,如果您按照上表所列的故障排除方 法没能有效的解决问题,请与本田特约店联系。





