

**HONDA**



更多惊喜详情，敬请扫码关注  
本田纯正用品官方公众号/微信小程序

**HONDA**

本田汽车用品（广东）有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

[www.honda-access.cn](http://www.honda-access.cn)



## 东风Honda智能云记录仪

Smart Cloud DVR

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册

08E30-HA1-Y000-80



非常感谢您使用东风Honda智能云记录仪，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

## 目录

### 前言

1. 安全注意事项 .....	1
2. 电源接通及切断方法 .....	3

### 使用说明

1. 产品各部件名称 .....	4
2. 按键功能及指示灯状态 .....	5
3. 功能及参数 .....	6
4. 手机互联 .....	7
互联功能概要 .....	7
手机应用下载 .....	8
手机应用使用说明 .....	9
绑定东风本田公众号操作说明 .....	14

### 参考事项

1. 使用时的注意事项 .....	19
2. 故障排查表 .....	20

## 警告

- 行驶中，驾驶者请勿操作设备…  
驾驶者操作时，请务必先将车辆停靠在安全地点。
- 行驶中，驾驶者请勿注视本装置的回放画面…  
否则可能会忽视前方状况，引发交通事故。
- 引擎未发动状态下请不要长时间使用本设备…  
否则会导致车辆电池亏电。
- 请勿分解、改造本装置…  
否则可能会引发事故及火灾、触电。
- 万一发生进入异物、淋水、冒烟、有难闻气味等异常情况，请立即停止使用，并务必与本田特约店联系…  
若继续使用，可能会引发事故、火灾及触电等危险。
- 在插拔存储卡前，请确认设备已完全关闭，指示灯处于熄灭状态…  
否则可能会导致存储卡损坏。
- 插拔存储卡时，请小心防止存储卡弹飞丢失。
- 插拔存储卡时，请确保金属触点一面朝上…  
否则有可能损坏卡槽。

## 注意

- 请勿将本装置用于车载以外的用途…  
否则可能会造成伤害或触电事故。
- 切勿在故障状态下继续使用…  
发现冒烟、有异响或异味时，请立即关闭电源。
- 车内温度较高时，请降温后再使用…  
在高温状态下使用本装置，可能会造成故障。
- 请勿向设备施压重力…  
否则可能会造成故障。
- 请调节合适的摄像角度…  
保证能够拍摄到自行车头，以及路口的红绿灯。
- 行车中，请勿插拔存储卡…  
否则会损坏录像文件。

## 电源接通及切断方法

前言

当启动车辆后，本机的电源自动接通，进行记录状态；

发动机点火开关 → 蓝色指示灯闪烁



车辆熄火后，本机会继续进行1分钟的记录，之后电源自动切断。

车辆熄火 → 一分钟后 指示灯熄灭




\*注：录像会自动保存在行车记录仪的存储卡内，录像时长可以在APP中设定1/2/3分钟，文件格式为MP4格式，循环覆盖录像。如振动触发紧急录像时，指示灯红蓝灯交替闪烁，提示用户已存储紧急录像。

## 产品各部件名称

使用说明

## ■ 外观图

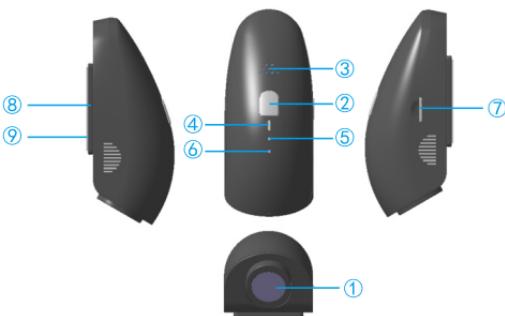

## ■ 部件功能说明

①	光学镜头
②	记录仪按键
③	喇叭口
④	指示灯
⑤	麦克风
⑥	Reset孔
⑦	存储卡卡槽
⑧	底座
⑨	3M胶

## 按键功能及指示灯状态

## ■ 按键功能

本产品设置了一个按键，按键功能见下表：

按键	短按（1S以内）	长按（3S以上）
	录音开启或关闭	设备重启

## ■ 指示灯状态

本产品共设置两个LED指示灯，功能见下表：

工作状态	指示灯显示
正常录像	蓝灯闪烁
未插存储卡或故障	红灯闪烁
机器升级	红蓝灯同时快闪
紧急录像	红蓝灯交替闪烁
WIFI开启	蓝灯快闪

## 功能及参数

## ■ 行车记录

记录行驶途中的影像、声音等信息，突发事故时可提供证据，避免遭到不公正的对待。也可以记录沿途道路信息及风景，录像会自动保存在车辆的存储卡内，每段时长为1/2/3分钟。

## ■ 语音控制手机

在智能手机上预装好应用程序后，语音切换到WIFI模式，在和行车记录仪进行无线连接后，可通过智能手机进行影像的实时预览以及回放，并可进行行车记录仪的各类设置。

## ■ 参数

前视镜头广角	140° (对角)
录像分辨率	1920*1080
拍照像素	200万
存储卡	支持16G (最大支持128G) (默认FAT32)
	WIFI模式/W101B 2.4G WIFI
	4G模式/CMIIT ID: 2022CP1829
	设备型号: HAOC-SG10
	调制方式: QPSK/16QAM/BPSK/QPSK/16QAM /64QAM/DBPSK/DQPSK/CCK
	发射功率: 23dBm±2, 7dB/≤20dBm(EIRP)
	占用宽带: ≤20MHz≤20/15/10/5/3/1.4MHz
通讯方式	
支持手机系统	支持苹果及安卓设备
工作电流	≤500 mA
工作电压	12V

※注:苹果手机及安卓系统的手机可与本机匹配使用，由于手机硬件/系统版本的不同，可能会存在不能匹配或部分功能失效的情况，详细内容请咨询本店特约店。

**■ 互联功能概要**

在智能手机上预装好应用程序后，在同行车记录仪进行无线连接后，可通过智能手机进行影像的实时预览以及回放；并可进行行车记录仪的各类设置；

可对应的手机为苹果手机及安卓系统的手机，由于手机硬件/系统版本的不同，可能会存在不能对应或部分功能失效的情况，详细内容请咨询本田特约店。

**■ 本田专用软件下载****■ 手机APP应用下载**

扫描下方二维码下载  
“智能云DVR” APP



智能云DVR

**■ 本田专用软件****■ 记录仪页面**

1、打开“智能云DVR”APP显示主页背景图后，跳转至记录仪主界面。在此界面中，用户可以通过WIFI添加或绑定记录仪以及记录仪相关功能的操作。



## ■ 无线连接设备

- 1、对行车记录仪说“打开WIFI”；
- 2、打开手机应用，选择“记录仪”，点击“连接设备”；
- 3、搜索无线连接:HONDA DVR；
- 4、点击连接，输入初始密码：1234567890；
- 5、连接成功后进入实时画面（Android设备首次连接输入密码后需等待几秒，直至手机弹出提示窗口选择“使用”当前网络后再对APP进行操作）。



## ■ 行车记录仪设备页面

- 1、记录仪连接成功后可进行“实时画面”预览、“记录仪文件”查看、记录仪功能“设置”



## ■ 排除故障

### 故障现象

记录仪连接不上手机WIFI，或观看记录仪实时画面黑屏

### 可能原因

- ①: WIFI密码不正确
- ②: 自行修改记录仪WIFI密码和用户名
- ③: 手机移动数据和蓝牙未关闭
- ④: 记录仪APP中的允许使用WLAN及移动网络权限未打开
- ⑤: 记录仪APP未选择“无线局域网与蜂窝数据”

### 解决方法

- ①: 输入正确初始密码
- ②: 将记录仪恢复出厂设置
- ③: 连接记录仪WIFI前关闭手机数据网络及蓝牙
- ④: 检查手机设置中的记录仪APP的WLAN及移动网络权限
- ⑤: IOS手机进入设置界面，选择“智能云DVR”，进入无线数据界面，勾选“无线局域网与蜂窝数据”

手机移动数据和蓝牙未关闭，正确示意如下



记录仪APP的WLAN及移动网络权限未打开，正确示意如下



IOS手机进入设置界面，选择“智能云DVR”，进入无线数据界面，勾选“无线局域网与蜂窝数据”



**■ 实时预览**

- 1、进入“实时画面”；
- 2、在实时画面中点击“拍照”按钮可进行拍照设置；
- 3、在实时画面中点击“录像”按钮可进行记录仪暂停和开启录像设置；
- 4、点击“返回”按钮回到记录仪连接后的主界面。

**■ 本地回放**

- 1、本地文件，用于存放已下载到本地的照片、碰撞录像、普通录像的视频文件；
- 2、点击列表中的相应文件，可对该文件进行播放/浏览，选中文件后看实现删除、分享及存入相册等操作。

**■ 文件下载**

- 1、记录仪文件分“手动保护”“碰撞保护”“普通录像”“正在下载”4个文件选项；
- 2、点击右上角“选择”按钮，选择需要下载的文件，可以进行下载；
- 3、在正在下载文件夹中可看到下载状态；
- 4、下载完成后，可在主界面的“本地文件”中查看下载的文件。

**※注：**

受WIFI传输压缩的影响，手机播放的画面清晰度会比实际录像清晰度低；受无线信号影响，实时画面偶有卡顿情况无法完全避免。

### ■ 功能设置

1、在记录仪连接的页面右上角点击“设置”键，可进入设置界面。  
 2、设备设置中可进行WIFI密码修改：默认1234567890  
 碰撞灵敏度（默认中级）停车监控（默认开启）  
 静音录像（默认打开）  
 缩时录影（默认关闭）  
 也可查看当前设备的版本、格式化存储卡、恢复出厂设置等操作。



### ■ 公众号绑定设备

#### ■ 登录

1、扫描右方二维码进入“东风Honda售后服务”公众号，进入我的爱车——车主中心——服务——行车记录仪



**■ 绑定设备**

1、打开微信扫一扫，扫描绑定设备。（设备、使用说明和包装盒都贴有绑定二维码）。



2、复制扫出的设备号，粘贴到行车记录仪设备号框中，点击绑定。


**■ 实名认证**

点击“物联网卡实名认证”，登录联通小程序进行以下实名认证6个步骤：

① 长按ICCID号点复制。点击“物联网卡实名认证”图标进入



② 第一次绑定物联网卡，进入联通界面，并点击“实名认证”到第③步；（备注：之前注册过的在“我的卡包”添加物联网卡，到第⑤步）

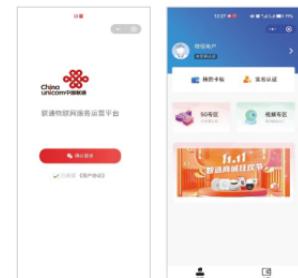

## 使用说明

### 东风本田平台功能流程

使用说明

#### ■ 实名认证

- ③ 根据政策要求，需使用身份证原件拍照上传。
- ④ 提示成功后，点击“去绑卡”界面绑卡。



- ⑤ 进入绑卡界面，点击“添加物联网卡”在输入栏“长按空白处”，出现粘贴字样，点击粘贴。



## 使用说明

### 东风本田平台功能流程

使用说明

#### ■ 实名认证

- ⑥ 弹出“电子签名”界面，输入用户名字。完成后点击“提交”按钮。出现“添加成功”字样！



- ⑦ 关掉小程序，回到行车记录仪页面



## 东风本田平台功能流程


## ■ 设备激活

- 1、点击“领取流量包”
- 2、在充值金额处点击“领取”按钮。




## ■ 设备解绑

- 1、微信扫描获取设备号，长按复制；2、进入公众号点击解绑；
- 3、设备号框长按，点击粘贴；4、点击解绑；
- 5、用户公众号账号与设备号解除绑定关系，公众号看不到设备状态，也不会接收到事故消息，需恢复功能要重新按绑定流程绑定设备。

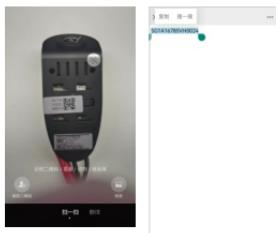

## 东风本田平台功能流程

## ■ 消息通知

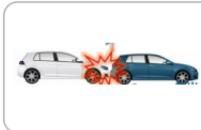


- 01、发生碰撞



- 02、设备端消息模型的判断



事故消息显示

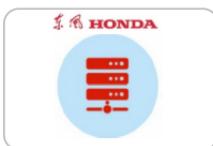

- 03、东风本田服务器处理

- 04、用户公众号收到车辆事故报警消息

## 使用时的注意事项

本产品为多功能产品，可通过无线和手机连接；市场上手机及显示设备种类繁多，使用前请务必先阅读以下内容：

- 由于手机系统/处理速度/传输速度的原因，部分手机可能会出现无法连接，播放卡顿，闪退的现象，此时请删除手机上不必要的软件，增大手机剩余内存再使用；
- 定期更换存储卡时，建议在正规途径，购买正品的高速视频卡。（劣质卡会引起产品不工作或录像异常。）；
- 发动车辆后请确认蓝色指示灯闪烁，确认行车记录仪处于工作状态后再开始行驶；
- 当手机应用有发布更新版本时请更新版本后再进行使用；
- 由于录像影像为高清数据，容量较大，请勿下载过多的视频保存在手机上，否则会影响用户正常使用手机；
- 录像会自动保存在行车记录仪的存储卡内，每段时长为1/2/3分钟，文件格式为MP4格式，当存储卡容量记录满后，会自动循环覆盖旧的未被保护录像。对于重要录像，请立即进行保护操作，或者拷贝到其他存储介质上；
- 行车记录仪在连接手机后，如手机端处于非实时预览页面或播放/下载录制视频的状态，行车记录仪无热点会于3分钟后自动切换为4G模式；
- 行车记录仪不支持两台以上智能手机同时连接；
- 由于WIFI传输图像过程会压缩，因此将存储卡取出，在电脑上播放录像会比手机播放清晰。
- 当手机APP连接记录仪WIFI时，记录仪4G网络于离线状态，此时如果出现事故消息无法上传。

## 如行车记录仪发生故障，请按照下表的说明进行确认排查

由于错误操作，可能会被误判为故障，请按照下表进行确认。如果进行处理后尚无效果，请到本田特约店进行检测。

现象	可能原因	处理方法
车辆发动后行车记录仪不工作	是否有插入存储卡；记录仪连接器是否有拔掉	将车辆熄火，检查或重新插拔SD卡后，重新发动车辆。如无改善，请检查线束的安装是否正确或联系本田特约店
无线连接功能无法使用	在车辆发动后的15秒是设备的启动时间，属正常现象	稍等15秒后，再次进行操作
手机应用无法使用	手机是否是安卓系统；设备WIFI无上网功能，仅做为设备与APP的互通，故连接WIFI后手机应用无法同时使用	请更换其他手机再确认，如多台手机都无法使用，请联系本田特约店
手机应用影像播放卡顿	由于手机自身的原因，部分手机可能会出现播放卡顿，闪退的现象，无法完全避免	清除手机上不必要的软件，增大手机运行内存和存储内存
拍摄的录像模糊	是否镜头上沾有灰尘或者异物；前挡玻璃上是否有赃物；拍摄时是否处于极端环境	用干净的棉布擦拭镜头表面，清洁前挡玻璃，并使车辆处于正常状态后再确认画质
忘记了无线连接密码	设置个人无线连接密码后，忘记了密码	请在设备运行状态拔卡短按按键即可恢复到出厂设置状态的名称和密码
车辆熄火后，行车记录仪仍在工作	是否熄火时产生紧急录像，如是则会导致关机延迟，请观察3分钟左右	等待3分钟以上，如未解决，请重新插入存储卡确认是否有异常
WIFI无法连接或者WIFI连接慢	附近有多个WIFI信号比较强的WIFI热点；车辆本身有WIFI或者蓝牙信号	把车辆移动到室外进行连接测试；把车辆本身的WIFI和蓝牙关闭，再进行连接
安卓鸿蒙系统下载APP后无法安装	鸿蒙系统设置中的纯净模式开启导致无法安装应用	请进入手机设置-系统与更新-纯净模式，将纯净模式关闭后即可安装

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向本田特约店咨询。